
## TEAC FD-235HF 3291 - U erfolgreich repariert ©

1. Lötstelle links des 4,7uF 25V INB sieht nicht gut aus ⊗ !?

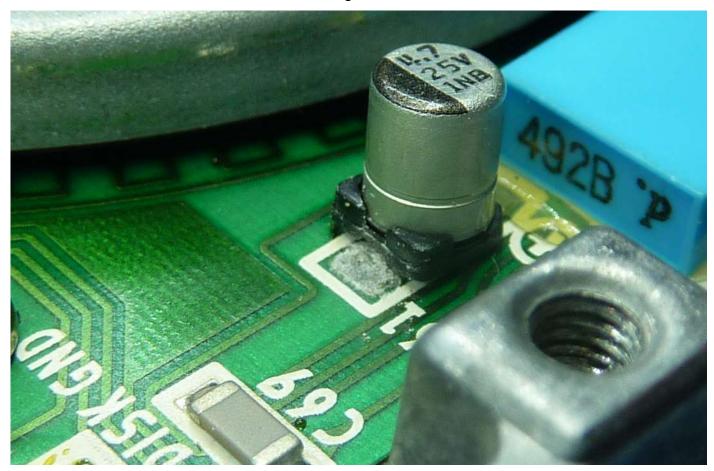

#### Vorbereitung Elko auslöten:

- An Lötstelle rechts muss ein Teil des "Klebers" (gelb) des 492B P mit scharfem Cuttermesser vorsichtig entfernt werden
- Etwas Flux auf die Lötstellen aufbringen und nicht zu lange mit der Lötspitze ran gehen. Elko mit Pinzette rausheben
- Die 2 Lötpads reinigen und wieder verzinnen

# TEAC FD-235HF 3291 - U erfolgreich repariert ©



"4,7uF Elko" eingelötet




nicht besonders "schick" aber funzt ☺

#### Größte Herausforderung:


Wie kann der neue Elko in der Einbauposition gehalten werden? Hierzu wurde ein "Niederhalter" mit Feder und "doppelseitigem Klebeband" gebastelt

Nun konnte der Elko vorsichtig, rechte Seite eingelötet werden Niederhalter entfernt und linke Seite angelötet

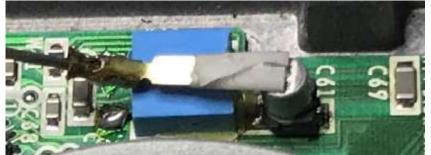

### TEAC FD-235HF 3291 - U erfolgreich repariert ©

#### 3. Funktions-Überprüfung:

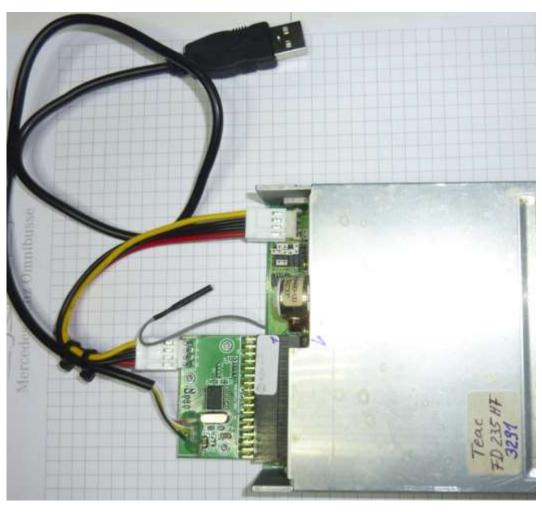

- 34 Pin auf USB-Adapter aufgesteckt
- "Jumper" für "PC-Betrieb" umgesteckt
- An WIN 10 PC per USB angesteckt
- "HD-Disk" wird an WIN 10-USB erkannt
- TXT-Datei wird gelesen und angezeigt ©
- "DD-Disk" wird an WIN10-USB nicht erkannt ⊗
- An WIN 98 SE per USB angesteckt
- HD-Disk wird an WIN 98 SE erkannt
- TXT-Datei wird gelesen und angezeigt ☺
- DD-Disk wird an WIN 98 SE nicht erkannt ☺ Weitere to do's:
- Funktionstest mit ATARI STE
- Jumper für ATARI-Betrieb umstecken
- Test-1: als externe Floppy prüfen
- Test-2: als interne Floppy prüfen

